


**Trasformatore amperometrico neutro esterno**  
**External neutral current transformer**  
**Stromwandler für außenliegenden Neutralleiter**  
**Transformateur de courant neutre externe**  
**Transformador amperométrico neutro exterior**



	E1÷E3	E4÷E6 InN= 50% In	E4÷E6 InN= 100% In	
1)	1	-	-	<p>E1÷E3 E4÷E6 InN= 50% In</p>
2)	-	1	1	
3)	-	-	1	<p>E4÷E6 InN= 100% In</p>
4)	1	1	-	


APERTO  
 OPEN  
 AUS-STELLUNG  
 OUVERT  
 ABIERTO

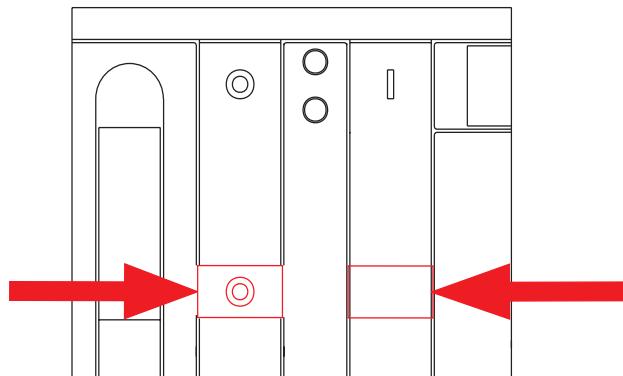

BIANCO  
 WHITE  
 WEISS  
 BLANC  
 BLANCO

**A**


Morsettiera  
Terminal box  
Klemmleiste  
Bornier  
Placa de bornes

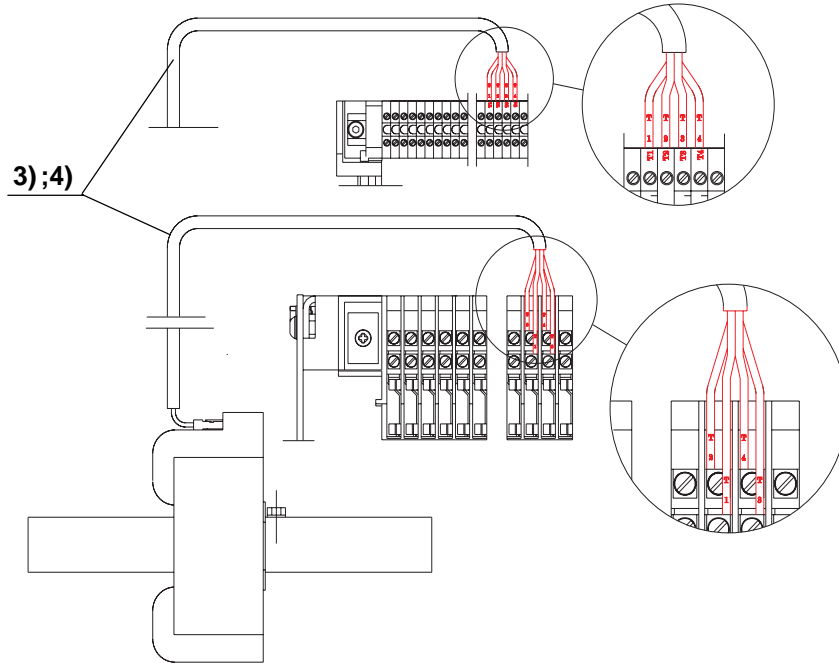


Contatti striscianti  
parte fissa  
Fixed part sliding  
contacts  
Gleitkontakte  
festes Teil  
Frotteurs partie  
fixe  
Contactos  
deslizantes parte  
fija

**B**

Terminale inferiore  
Lower terminal  
Unterer Anschluß  
Prise inférieure  
Terminal inferior

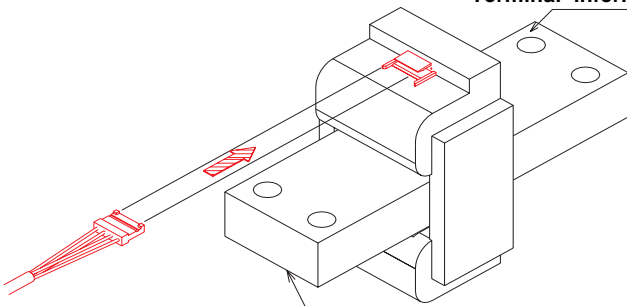


Terminale superiore  
Upper terminal  
Oberer Anschluß  
Prise supérieure  
Terminal superior

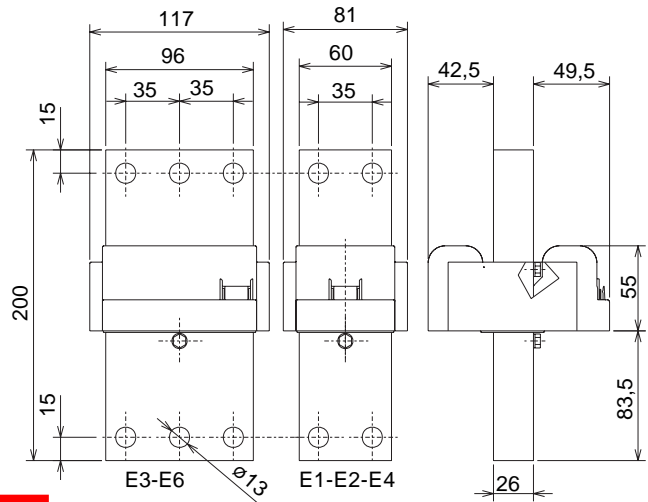

**C**


**D**

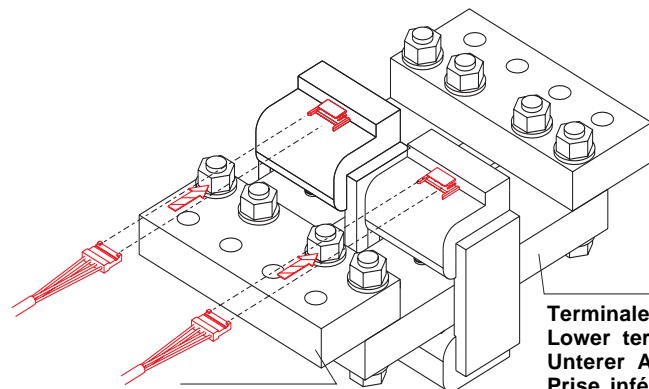

Terminale superiore  
Upper terminal  
Oberer Anschluß  
Prise supérieure  
Terminal superior

Terminale inferiore  
Lower terminal  
Unterer Anschluß  
Prise inférieure  
Terminal inferior


**E**

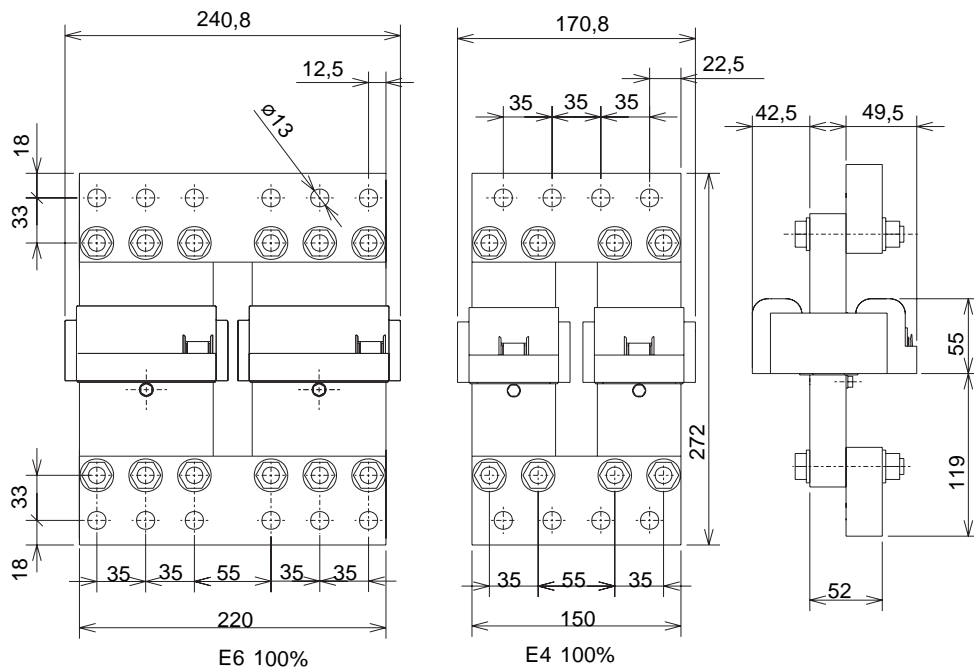

**F**

E1-E2-E3 III


Morsettiera  
Terminal box  
Klemmensleiste  
Bornier  
Placa de bornes

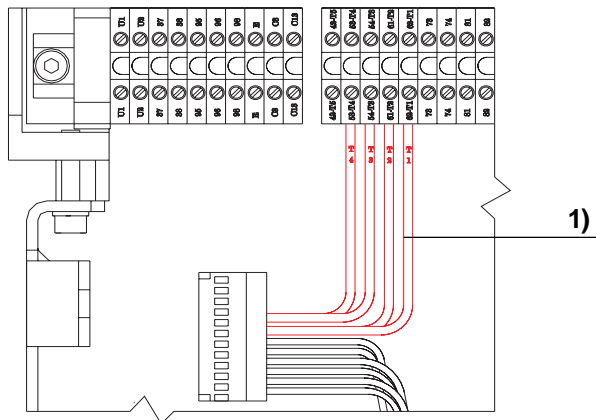

**G**

E1-E2-E3 III

Contatti striscianti parte mobile  
Moving part sliding contacts  
Gleitkontakte bewegliches Teil  
Frotteurs partie mobile  
Contactos deslizantes parte móvil

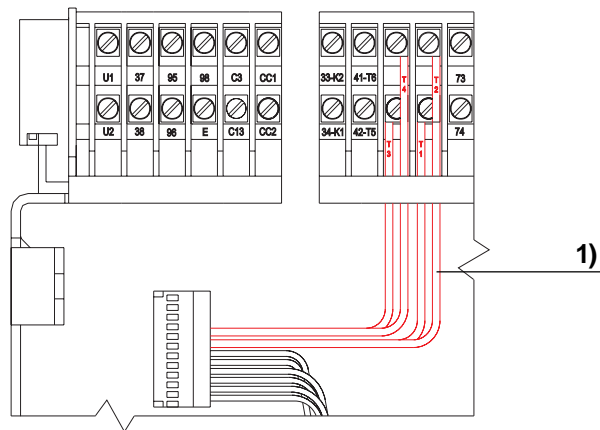

**H**

- Verificare che internamente siano cablati i cavi T1÷T4 . Se presenti gettare i cavi 1) o 2); se non presenti procedere al cablaggio come da fig. G÷O.
- Check that the internal cables T1 to T4 are connected; if they are connected throw away the 1) or 2) cable, if they are not connected, carry out the wiring as shown in Figures G to O.
- Kontrollieren, ob die Kabel T1-T4 angeschlossen sind. Falls dies der Fall ist, werden die Kabel 1) oder 2) nicht benötigt; andernfalls die Verdrahtung wie in den in den Abbildungen G-O gezeigt ausführen.
- Vérifier qu'à l'intérieur les câbles de T1 à T4 sont câblés. S'ils sont présents, jeter les câbles 1) ou 2); s'ils sont absents, procéder au câblage comme indiqué sur les fig. de G à O.
- Controlar que los cables T1÷T4 estén cableados internamente. Si están presentes, echar los cables 1) o 2). Si no se encuentran presentes, efectuar el cableado como se ilustra en la fig. G÷O.

**I**


Aggiungere al connettore, come indicato in figura, i cavi lunghi 230 mm siglati T1-T2-T3-T4

As shown in the figures, add the 230 mm long cables marked T1-T2-T3-T4

Zum Steckverbinder wie in den Abbildungen gezeigt die Kabel der Länge 230 mm mit den Kennungen T1-T2-T3-T4 hinzufügen


Ajouter au connecteur les câbles de 230 mm de longueur aux sigles T1-T2-T3-T4, comme indiqué sur les figures

Añadir al conector, como se indica en las figuras, los cables largos de 230 mm con las siglas T1-T2-T3-T4

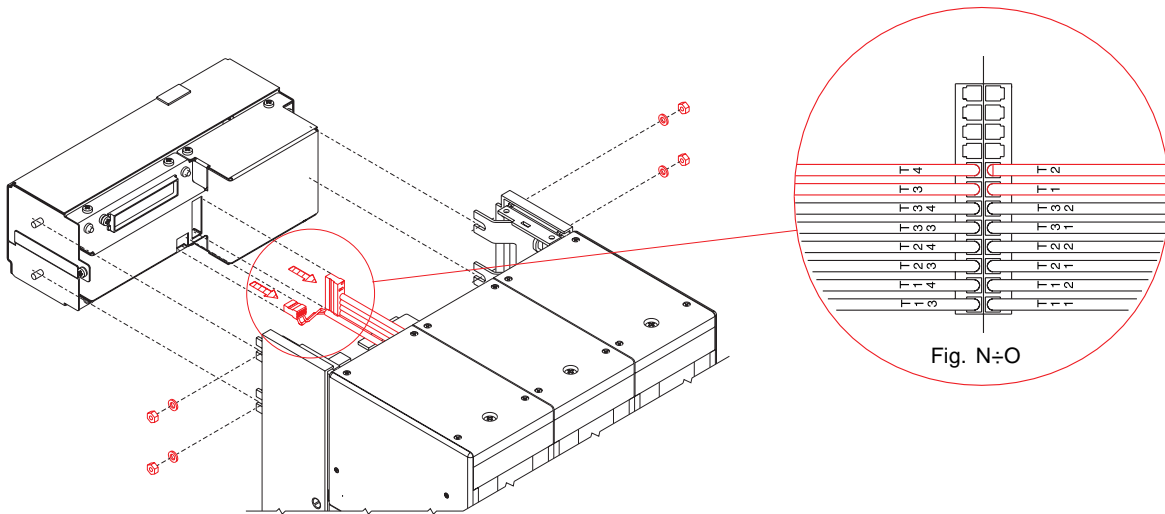


**L**

E4-E6 III

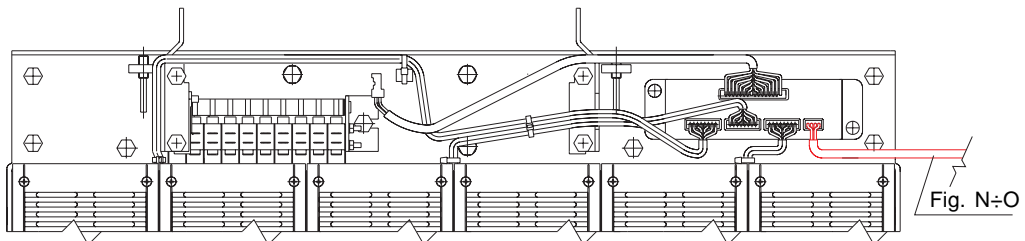


**M**

**Morsetiera**  
**Terminal box**  
**Klemmleiste**  
**Bornier**  
**Placa de bornes**

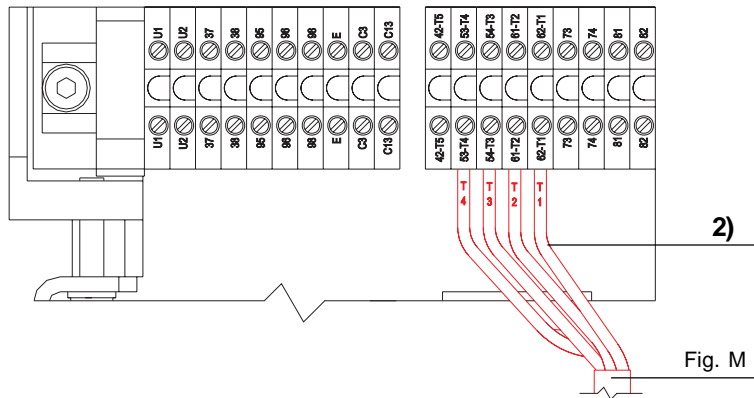

**N**

**Contatti striscianti parte mobile**  
**Moving part sliding contacts**  
**Gleitkontakte bewegliches Teil**  
**Frotteurs partie mobile**  
**Contactos deslizantes parte móvil**

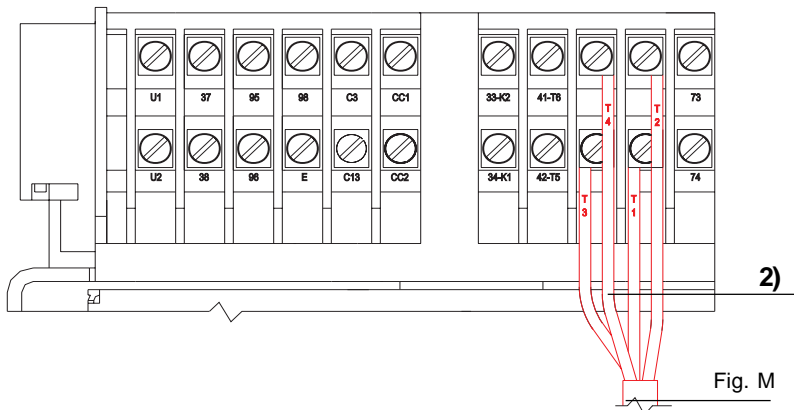

**O**